




СЕКАТОР АКУМУЛЯТОРНИЙ

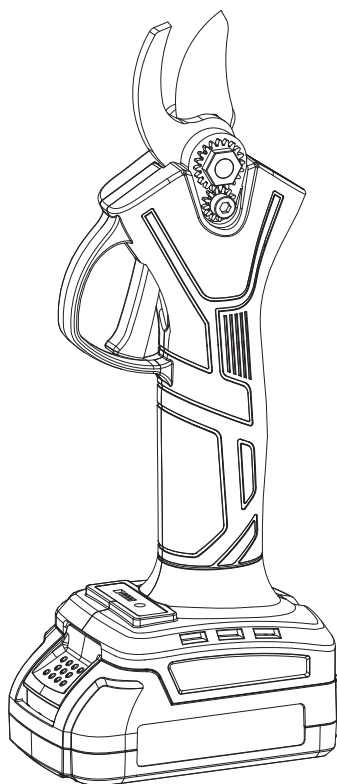

GS18/30BL

**Інструкції з техніки безпеки та експлуатації
Гарантійний талон**



Шановний споживачу!

При купівлі машини ручної електричної (електроінструмента):

- вимагайте перевірки її справності шляхом пробного включення, а також комплектності згідно з відомостями відповідного розділу цього посібника з експлуатації;
- переконайтеся, що гарантійний талон оформлений належним чином, містить дату продажу, штамп магазину і підпис продавця.



Перед початком роботи електричною машиною ознайомтеся з Інструкцією з техніки безпеки та Інструкцією з експлуатації і під час роботи неухильно дотримуйтеся правил техніки безпеки, які містяться в них. Дбайливо ставтеся до Інструкції та зберігайте її в доступному місці протягом усього терміну служби машини.



Пам'ятайте! Електроінструмент є джерелом підвищеної небезпеки!

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує працездатність машини відповідно до вимог технічних умов виробника.

Дане керівництво не в змозі передбачити абсолютно всі ситуації, які можуть мати місце під час використання інструмента. Виробник не несе відповідальності за збитки та можливі пошкодження, які заподіяні внаслідок неправильного поводження з інструментом або використання інструмента не за призначенням.

Продукція ТМ GTM постійно вдосконалюється та, у зв'язку з цим, можливі зміни, які не порушують основні принципи управління, зовнішній вигляд, конструкцію та оснащення інструмента, так і зміст цього керівництва без повідомлення споживачів. Всі можливі зміни спрямовані тільки на покращення та модернізацію інструмента.


Гарантійний термін експлуатації машини становить 3 роки з дня її продажу споживачеві. У разі виходу машини з ладу протягом гарантійного терміну з вини виробника власник має право на її безкоштовний ремонт при пред'явленні належним чином оформленого гарантійного талона.





Умови та правила гарантійного ремонту викладені в гарантійному талоні на машину. Ремонт здійснюється в уповноважених ремонтних майстернях, повний список яких представлений на офіційному сайті компанії: gtm.com.ua.



Зміст

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	6
1. Загальні вказівки заходів безпеки електричних машин	6
2. Вказівки заходів безпеки під час експлуатації секатора акумуляторного	9
3. Додаткові вказівки заходів безпеки для секатора акумуляторного	9
Відомості про сертифікат відповідності	10
Умовні позначення	10
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	11
1. Загальні відомості.....	11
2. Технічні характеристики	11
3. Комплектність	12
4. Будова і принцип роботи	12
5. Підготовка до роботи та порядок виконання роботи.....	14
6. Шум і вібрація.....	15
7. Обслуговування	15
8. Зберігання і транспортування.....	16
9. Утилізація	16
Гарантійний талон	17

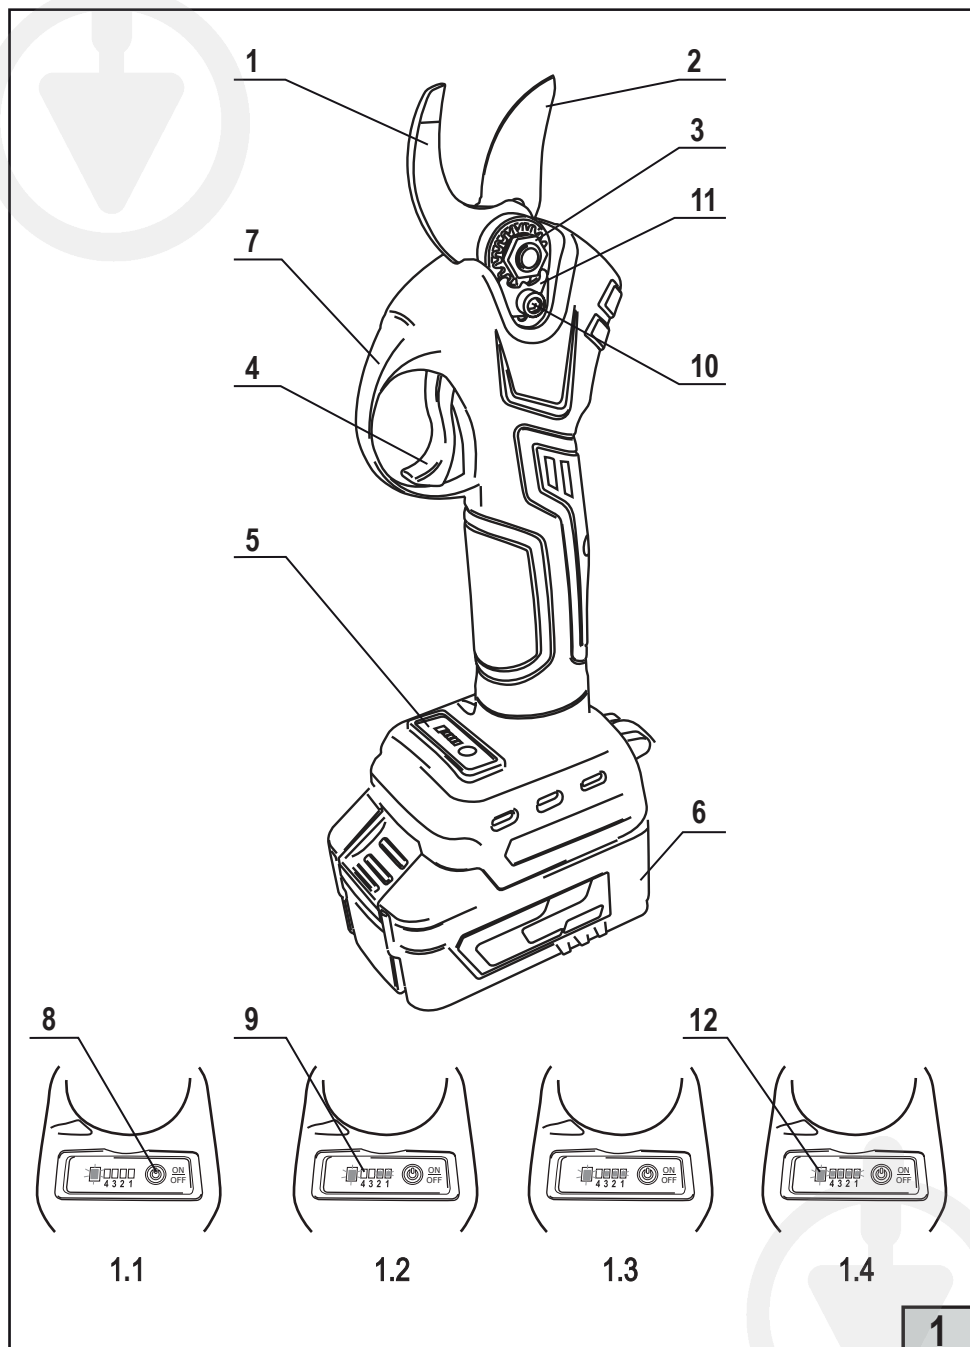

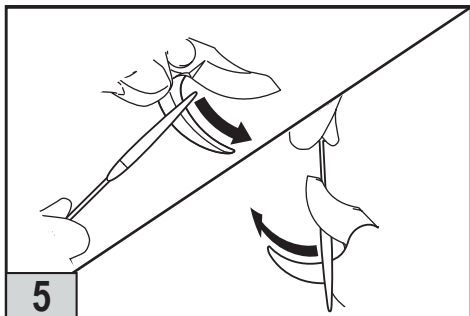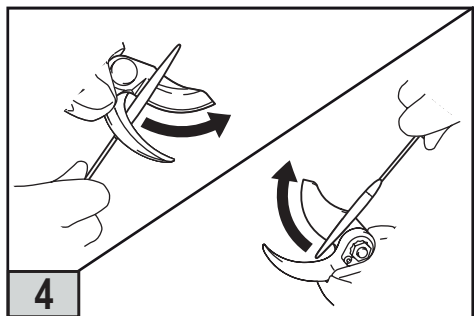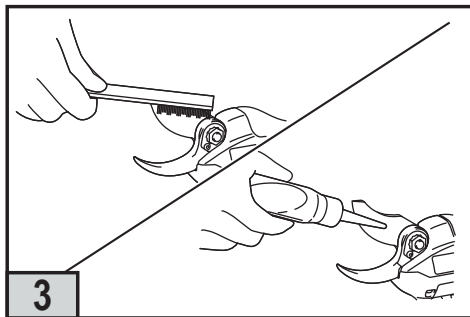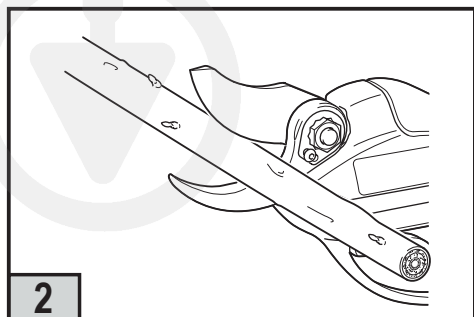

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

1. Загальні вказівки заходів безпеки електричних машин



УВАГА! Прочитайте всі попередження і вказівки щодо заходів безпеки та всі інструкції. Невиконання попереджень та інструкцій може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та (або) серйозних пошкоджень.

Збережіть всі попередження та інструкції для того, щоб можна було звертатися до них надалі.

Термін «електрична машина» використовується для позначення Вашої машини з електричним приводом, що працює від мережі (обладнаної шнуром) або машини з електричним приводом, що працює від акумуляторних батарей.

1. Безпека робочого місця

1.1. Тримайте робоче місце в чистоті і забезпечте його хороше освітлення. Якщо робоче місце захащене або погано освітлене, це може призвести до нещасних випадків.

1.2. Не слід експлуатувати електричні машини у вибухонебезпечному середовищі (наприклад, біля займистих рідин, газів або пилу). Машини з електричним приводом є джерелом іскор, які можуть привести до загоряння пилу або парів.

1.3. Не підпускайте дітей і сторонніх осіб до електричної машини в процесі її роботи. Відволікання уваги може привести Вас до втрати контролю над машиною.

2. Електрична безпека

2.1. Штепсельні вилки електричних машин (зарядних пристроїв) повинні підходити під розетки. Ніколи не змінюйте конструкцію штепсельної вилки будь-яким чином. Не використовуйте будь-які перехідники для машин із заземлюючим проводом. Використання оригінальних вилок і відповідних розеток зменшить ризик ураження електричним струмом.

2.2. Не допускайте контакту тіла з заземленими поверхнями, такими, як труби, радіатори, плити і холодильники. Існує підвищений ризик ураження електричним струмом, якщо Ваше тіло заземлене.

2.3. Не піддавайте електричні машини впливу дощу і не зберігайте їх в умовах підвищеної вологості. Потрапляючи в електричну машину, вода збільшує ризик ураження електричним струмом.

2.4. Поводьтесь акуратно зі шнуром. Ніколи не використовуйте шнур для перенесення, перетягування електричної машини (зарядного пристрою) і витягування вилки з розетки. Виключіть вплив на електричний шнур тепла, масла, гострих крайок або рухомих частин. Пошкоджені або скручені шнури збільшують ризик ураження електричним струмом.

2.5. Під час експлуатації електричної машини (зарядного пристрою) на відкритому повітрі користуйтеся подовжувачем, придатним для використання на відкритому повітрі. Застосування шнура, призначеного для використання на відкритому повітрі, зменшує ризик ураження електричним струмом.

2.6. Якщо уникнути експлуатації електричної машини (зарядного пристрою) у вологих умовах не можна, використовуйте джерело живлення, обладнане пристроєм захисного відключення (ПЗВ). Використання ПЗВ зменшує ризик ураження електричним струмом.

3. Особиста безпека

3.1. Будьте пильні, стежте за своїми діями і керуйтеся здоровим глуздом під час експлуатації електричних машин. Не користуйтеся електричними машинами, якщо Ви втомилися, перебуваєте під дією наркотичних засобів, алкоголю або лікарських препаратів. Короткочасна втрата концентрації уваги під час експлуатації електричних машин може привести до серйозних пошкоджень.

3.2. Користуйтеся засобами індивідуального захисту. Завжди одягайте засоби для захисту очей. Засоби захисту – такі, як маски, що оберігають від пилу, рукавиці, взуття, що оберігає від ковзання, каска або засоби захисту вух, які використовуються за відповідних умов – зменшать небезпеку отримання пошкоджень.

3.3. Не допускайте випадкового увімкнення машин. Забезпечте, щоб вимикач знаходився в положенні "Вимкнено" перед приєднанням до мережі та(або) до акумуляторної батареї при підйомі і перенесенні електричної машини. Якщо при перенесенні електричної машини палець знаходиться на вимикачі або відбувається підключення до мережі (підключення до акумуляторної батареї) електричної машини, у якій вимикач знаходиться в положенні "Увімкнено", це може привести до нещасного випадку.

3.4. Перед увімкненням машини видаліть всі регульовальні або гайкові ключі. Ключ, залишений в обертівій частині машини, може призвести до травмування.

3.5. Під час роботи не намагайтеся дотягнутися до чого-небудь, завжди зберігайте стійке положення. Це дозволить забезпечити кращий контроль над машиною в екстремальних ситуаціях.

3.6. Одягайтеся належним чином. Не носіть вільного одягу або ювелірних виробів. Не наближайте своє волосся, одяг і рукавиці до рухомих частин машини. Вільний одяг, ювелірні вироби і довге волосся можуть потрапити до рухомих частин.

3.7. Якщо передбачені засоби для приєднання до обладнання для відсмоктування і збору пилу, забезпечте їх належне приєднання та експлуатацію. Збір пилу може зменшити небезпеки, пов'язані з пилом.

4. Експлуатація та догляд за електричною машиною

4.1. Не перевантажуйте електричну машину. Використовуйте електричну машину відповідного призначення для виконання необхідної Вам роботи. Краще і безпечніше виконувати електричною машиною ту роботу, на яку вона розрахована.

4.2. Не використовуйте електричну машину, якщо її вимикач несправний (не вмикає або не вимикає). Будь-яка електрична машина, яка не може управлятися за допомогою вимикача, становить небезпеку і підлягає ремонту.

4.3. Від'єднайте вилку від джерела живлення та(або) акумуляторну батарею від електричної машини перед виконанням будь-яких регулювань, заміною приладдя, технічним обслуговуванням або поміщенням її на зберігання. Подібні превентивні заходи безпеки зменшують ризик випадкового увімкнення машини.

4.4. Зберігайте непрацюючу машину в місці, недоступному для дітей, і не дозволяйте особам, не ознайомленим з електричною машиною або цією інструкцією, користуватися електричною машиною. Електричні машини становлять небезпеку в руках некваліфікованих користувачів.

4.5. Забезпечте технічне обслуговування електричних машин. Перевірте машину на предмет правильності з'єднання і закріплення рухомих частин, поломки деталей та інших невідповідностей, які можуть вплинути на роботу машини. У разі несправності відремонтуйте електричну машину перед використанням. Часто нещасні випадки трапляються через погане обслуговування електричної машини.

4.6. Зберігайте різальні інструменти в заточеному і чистому стані. Різальні інструменти, які обслуговуються належним чином, рідше заклинюють, ними легше управляти.

4.7. Використовуйте електричні машини, пристрої, інструменти та ін. відповідно до цієї інструкції з урахуванням умов і характеру роботи, що виконується. Використання електричної машини для виконання операцій, на які вона не розрахована, може створити небезпечну ситуацію.

5. Експлуатація та догляд за акумуляторною машиною

5.1. Перезарядку слід здійснювати, використовуючи зарядний пристрій, вказаний виробником. Зарядний пристрій, який підходить для одного типу акумуляторної батареї, може викликати пожежу при використанні іншого типу батареї.

5.2. Живлення машин слід здійснювати тільки від акумуляторних батарей, що мають спеціальне позначення. Використання будь-яких інших батарей може призвести до пошкоджень і пожежі.

5.3. Якщо акумуляторна батарея не використовується, її слід зберігати окремо від інших металевих предметів, таких, як скріпки для паперів, монети, ключі, цвяхи, гвинти і т.п., які можуть закоротити контактні виходи. Коротке замикання контактних виходів може викликати опіки або пожежу.

5.4. У разі неправильної експлуатації рідкий електроліт може витікати з акумуляторної батареї; уникайте контакту з електролітом. При випадковому контакті з електролітом змийте його водою. Якщо електроліт потрапить в очі, крім промивання очей водою, зверніться за медичною допомогою. Протікання електроліту з акумуляторної батареї може викликати подразнення або опіки.

6. Обслуговування

6.1. Обслуговування Вашої машини повинно бути доручено кваліфікованому спеціалісту, який використовує тільки оригінальні змінні деталі. Це дозволить зберегти безпеку Вашої машини.



2. Вказівки заходів безпеки під час експлуатації секатора акумуляторного

Цей інструмент призначений для обрізання гілок. Застосовуйте пристрій тільки за призначенням.

Не дозволяйте користуватися виробом дітям, людям з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або таким, що не мають відповідного досвіду чи знань для роботи з цим обладнанням, а також особам, які не ознайомилися з цим посібником.

Слідкуйте за тим, щоб маленькі діти не використовували інструмент як іграшку.

Забороняється експлуатувати пристрій, якщо поблизу перебувають люди (особливо діти) або тварини.

Не намагайтеся дотягнутися до чого-небудь і постійно зберігайте стійке положення. Будьте обережні на схилах.

Не торкайтеся небезпечних рухомих деталей до повного вимкнення живлення інструменту та/або зняття акумуляторного блока з інструменту.

Слідкуйте за тим, щоб між лезами не потрапили сторонні предмети. Якщо сторонній предмет блокує леза, негайно вимкніть інструмент і зніміть з нього акумуляторну батарею. Потім вийміть сторонній предмет із лез.

Забороняється тримати гілку вільною рукою під час виконання роботи. Тримайте руки та інші частини тіла на відстані від місця розпилю. Не торкайтеся лез, оскільки вони дуже гострі і можуть призвести до порізу.

Не чиніть надмірного тиску на інструмент під час виконання роботи. Ви можете посковзнутися й отримати травму або ненавмисно пошкодити лезом який-небудь сторонній об'єкт.

Обов'язково перевіряйте леза перед виконанням роботи.

Поводьтеся з лезами з максимальною обережністю для запобігання порізів і травм.

Випускати машину з рук можна тільки після повної зупинки двигуна.

3. Додаткові вказівки заходів безпеки для секатора акумуляторного

Сервісне обслуговування електроінструмента має проводитися тільки кваліфікованим фахівцем з ремонту і тільки з використанням ідентичних запасних частин. Це дасть змогу забезпечити безпеку електроінструмента.

Дотримуйтесь інструкцій щодо змащення та заміни приладдя.

Ручки інструменту завжди повинні бути сухими і чистими і не повинні бути забруднені маслом або мастилом.

Відомості про сертифікат відповідності

Відповідає стандартам України відповідно до сертифікатів відповідності (надаються додатково постачальником за запитом).



Умовні позначення

Умовні позначення наведені в таблиці №1.

Таблиця №1

Символ	Позначення
	Перед використанням необхідно ознайомитися з інструкцією з експлуатації
	Утилізуйте відходи
	Знак обігу продукції на ринку держав-членів Митного союзу
	Не кидайте батарею у водойми
	Не кидайте батарею у вогонь
	Не викидайте разом з побутовим сміттям
	Увага, небезпека!
	II клас захисту
	Для використання всередині приміщень
	Постійний струм
	Змінний струм



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Загальні відомості

1.1. Секатор електричний з живленням від акумуляторної батареї (далі по тексті – "машина") призначений для обрізання сухих гілок розміром 10-30 мм, проріджування чагарників, підготовки живців для щеплення плодкових дерев тощо. Простота і зручність використання, якість і ефективність обрізки значно вищі, ніж у традиційних ручних секаторів.

Машину можна використовувати в приватному обійсті та на агропромислових підприємствах.



УВАГА! Машина має автономне джерело живлення – акумуляторну батарею, термін служби і безпека експлуатації якої залежать від суворого дотримання умов експлуатації, встановлених цією інструкцією.

1.2. Машину експлуатують за температури довкілля від 0°C до +40°C і відносної вологості повітря не більше ніж 80% за відсутності прямого впливу атмосферних опадів і надмірної запиленості повітря.

1.3. Цей посібник містить відомості та вимоги, необхідні та достатні для надійної, ефективної та безпечної експлуатації машини.

1.4. У зв'язку з постійною діяльністю з удосконалення машини виробник залишає за собою право вносити в її конструкцію незначні зміни, які не відображені в цій інструкції і не впливають на ефективну та безпечну роботу машини.

2. Технічні характеристики

Основні технічні характеристики наведені в таблиці №2.

Таблиця №2

Машина акумуляторна	GS18/30BL
Тип двигуна	безщітковий
Номінальна напруга живлення, В	18
Номінальний струм, А	15
Діаметр гілок для обрізки, мм	10-30
Довжина леза, мм	50
Максимальне зусилля різу, Н	250
Потужність номінальна / максимальна, Вт	150 / 600
Число ступенів регулювання діаметру різу	4
Крок регулювання моменту (у межах діапазону), Н*м (квазілінійне рівномірне)	0,3
Еквівалентний рівень звукового тиску (L_{PA}) [дБ(А)]	70
Еквівалентний рівень звукової потужності (L_{WA}) [дБ (А)]	80
Невизначеність(К) [дБ(А)]	3
Повне середньоквадратичне значення коригованого віброприскорення (a_{hw}) [м/с ²]	2,5
Невизначеність (К) [м/с ²]	1,5
Габарити машини (без АКБ), ДхШхВ, мм	265x118x72
Маса згідно з процедурою ЕПТА 01/2003 (без АКБ), кг	0,75

3. Комплектність

Комплектація машини наведена в таблиці №3.

Таблиця №3

Секатор	1 шт.
Інструкція з експлуатації та Інструкція з техніки безпеки	1 екз.
Гарантійний талон	1 екз.

4. Будова і принцип роботи

4.1. Загальний вигляд машини зображений на рисунку 1:

- 1 – Лезо опорне
- 2 – Лезо робоче
- 3 – Гайка спеціальна
- 4 – Курок вимикача
- 5 – Панель управління
- 6 – Батарея акумуляторна (не входить в комплект поставки)
- 7 – Скоба запобіжна
- 8 – Кнопка увімкнення
- 9 – Світлодіоди
- 10 – Болт
- 11 – Скоба
- 12 – Індикатор увімкнення

4.2. Будова машини

Приводом машини служить безконтактний (безщітковий) двигун постійного струму. Обертання передається зі зниженням на планетарний редуктор, на шпindel якого встановлена конічна шестерня. Шестерня пов'язана із зубчастим поворотним сектором, який з'єднаний із робочим лезом (поз. 2, Рис. 1). Під час зустрічі робочого й упорного лез (поз. 1) відбувається різання. Леза виконані з інструментальної сталі. Привід розміщений у пластиковому корпусі. У нижній частині корпусу виконані спеціальні припливи для з'єднання з акумуляторною батареєю. На верхній поверхні цього приливу розміщена панель керування машиною (поз. 5). У верхній частині машини розташований курок (поз. 4). захищений від мимовільного увімкнення запобіжною скобою (поз. 7). У міру зносу лез їхній зазор регулюється спеціальною гайкою (поз. 3).

У конструкції машини передбачені такі системи захисту:

Захист від перевантаження

Якщо через спосіб експлуатації інструмент споживає більшу кількість струму, він автоматично зупиниться без увімкнення будь-яких індикаторів. У цьому випадку вимкніть інструмент і припиніть роботу, що спричинила перевантаження інструмента. Потім увімкніть інструмент для перезавантаження.

Захист від перегріву

У разі перегріву інструмента він зупиняється автоматично, а на розподільчому блоці блимає індикатор (поз. 12). У такому разі дайте інструменту охолонути перед повторним увімкненням.

Захист від перерозрядки

У разі виснаження заряду акумулятора інструмент автоматично зупиняється. Червона лампа на розподільному блоці (поз. 9) горить або блимає. Зніміть акумулятор і зарядіть його.

4.3. Порядок заряджання батареї

Зарядку акумуляторної батареї слід проводити за допомогою зовнішнього зарядного пристрою, що поставляється окремо від машини. Порядок заряджання акумуляторної батареї див. у Керівництві з експлуатації зарядного пристрою. Машина має функцію автоматичного вимкнення в разі критичного розряду батареї.



УВАГА! Після автоматичного вимкнення машини не намагайтеся одразу натискати на курок вимикача: внаслідок таких дій батарея може бути пошкоджена.

Тривалість заряду залежить від фактичної залишкової ємності батареї. Час заряду повністю розрядженої батареї становить приблизно 60 хв.

Машина оснащена літій-іонним акумулятором, який можна повторно заряджати за будь-якого рівня залишкового заряду без загрози скорочення фактичної ємності (ефект пам'яті відсутній) або терміну служби батареї. Дострокове переривання процесу заряджання не завдає шкоди акумулятору.

4.4. Встановлення або зняття блоку акумуляторів

Для зняття акумуляторної батареї натисніть кнопку на лицьовій стороні та витягніть блок. Для встановлення акумуляторного блока сумістіть виступ акумуляторного блока з пазом у корпусі та засуньте його на місце. Встановлюйте блок до упору так, щоб він зафіксувався на місці з невеликим клацанням.



УВАГА! Обов'язково встановлюйте акумуляторний блок до кінця. Інакше акумуляторний блок може випасти з інструмента і завдати травми вам або іншим людям.



УВАГА! Не докладайте надмірних зусиль під час встановлення акумуляторного блоку. Якщо блок не рухається вільно, значить він вставлений неправильно.

4.5. Заточка і регулювання лез

Робоче лезо секатора

1. Прикладіть гладку сторону алмазного напилка до кромки леза (Рис. 4). Натисніть і проведіть напилком у напрямку до кінчика леза для його заточування по всій кромці. Зберігайте контакт гладкого боку з лезом по всій довжині кромки.

2. Прикладіть гладку сторону алмазного напилка до зворотного боку леза. Злегка натиснувши, проведіть напилком у напрямку до кінчика леза для зняття задирок.

ПРИМІТКА: Не заточуйте зворотний бік занадто сильно. Злегка відшліфуйте для видалення задирок. Недотримання цієї рекомендації може призвести до збільшення зазору між лезами або скорочення терміну їхньої служби.

Опорне лезо секатора

Виконайте першу і другу дію так само, як і для робочого леза (Рис. 5).

Регулювання зазору між лезами

Регулюйте зазор між лезами секатора таким чином:

1. Увімкніть інструмент і натисніть на курок, щоб відкрити леза секатора.
2. Вимкніть інструмент, коли леза відкриються. Зніміть акумуляторний блок.
3. Відверніть болт скоби кріплення (поз. 10) і зніміть скобу (поз. 11).
4. Вручну закрутіть стопорну гайку лез (поз. 3), далі прикладаєте момент затягування не більше 0,5 Н*м.
5. Знову встановіть стопорну пластину і болт кріплення.
6. Перевірте надійність кріплення лез. Вони не повинні хитатися, але верхнє лезо має вручну відкриватися і закриватися приблизно на 3 мм. Якщо леза закріплені занадто туго або занадто слабо, знову відрегулюйте зазор.

ПРИМІТКА: Звертайте увагу на зазор лез. Занадто великий зазор може стати причиною неефективності різання, а надто маленький – перевантаження двигуна і скорочення часу роботи інструмента.

5. Підготовка до роботи та порядок виконання роботи

5.1. Увімкнення машини

Натисніть на кнопку вмикача (поз. 8), на панелі загориться індикатор увімкнення (поз. 12) зеленим кольором. Під час першого увімкнення для активації двічі, безперервно, натисніть на спусковий курок, щоб перейти в робочий стан. (Рис. 1.1)

5.2. Перед початком експлуатації необхідно:



УВАГА! Перед використанням огляньте леза, болти лез та інші компоненти на предмет зносу або пошкоджень. Щоб забезпечити безпеку, замініть зношені та пошкоджені деталі.

- Перевірити працездатність курка

Натисніть на курок і відпустіть його, робоче лезо буде відкрито, щоб закрити: натисніть і утримуйте курок понад 5 секунд і відпустіть, лезо секатора буде закрито.

- Оцінити працездатність секатора

Після того, як машина перейде в робочий стан, розмір переміщення лез секатора можна регулювати відповідно до діаметра гілок для обрізки: зручно працювати з мінімальним ходом рухомого леза. На першій передачі (індикатор 1) переміщення лез секатора становить 10 мм; на другій передачі (індикатори 1 і 2, Рис. 1.2) становить 15 мм; на третій передачі (індикатори 1, 2 і 3, Рис. 1.3) становить 20 мм, на четвертій передачі (індикатори 1, 2, 3 і 4, Рис. 1.4) – максимальне значення 30 мм.

5.3. Під час роботи



УВАГА! У процесі роботи не допускайте наближення леза до будь-якої частини тіла.

Ріжте гілки по одній. Максимальна товщина гілок, які можна різати цим секатором становить близько 30 мм. Завжди зберігайте стійке положення і баланс.



УВАГА! Завжди тримайте інструмент прямо. І займайте стійке положення.

Не обрізайте гілки, що виходять за рамки можливостей секатора. Не ріжте тверді предмети, такі як метал, камінь тощо. Не використовуйте інструмент, якщо леза зношені або пошкоджені.

Обов'язково очистіть інструмент. Використовуйте чисту тканину для чищення секатора, акумулятора та зарядного пристрою. (Не використовуйте засоби для очищення від корозії або на основі розчинників).

5.4. Після закінчення роботи (Рис. 3)

Після роботи ретельно огляньте леза секатора. Очистіть леза за допомогою жорсткої щітки. Потім протріть леза тканиною. Нанесіть машинне мастило на кромки лез і рухомі компоненти. Натисніть і утримуйте курок понад 5 секунд, відпустіть спусковий курок машини. Дочекайтеся вимкнення живлення на панелі управління. Вийміть акумулятор із машини. Зберігайте секатор у фірмовому упакованні в сухому, закритому приміщенні або на верхніх полицях, поза зоною досяжності дітей.

6. Шум і вібрація

Шумові і вібраційні характеристики наведені в таблиці №2.

Зазначений в цій інструкції з експлуатації рівень шуму і вібрації виміряний за методикою вимірювання, прописаної в стандарті, і може бути використаний для порівняння. Однак якщо машина буде використана для виконання інших робіт із застосуванням робочих інструментів, не передбачених виробником, або технічне обслуговування не відповідатиме приписам, то рівень вібрації може бути іншим.

7. Обслуговування



УВАГА! У зарядному пристрої використовується шнур живлення з кріпленням типу Y: його заміну, за необхідності, з метою безпеки повинен здійснити виробник або персонал уповноважених ремонтних майстерень.

Можливі несправності



УВАГА! У разі виникнення позаштатної ситуації, такої як різке підвищення температури, поява запаху гару, диму або полум'я, негайно вимкніть машину і від'єднайте від джерела живлення.

Можливі несправності наведені в таблиці №4.

Таблиця №4

Несправність	Ймовірна причина	Спосіб усунення
Лезо рухоме секатора не рухається при натисканні на курок	Не увімкнена кнопка панелі управління Низький рівень заряду акумулятора Дефект курка	Увімкніть кнопку на панелі управління Зарядіть акумуляторний блок Звернутися в сервісну майстерню
Леза секатора застрягли в гілці	Діаметр гілки перевищує допустимий	Відпустіть курок. Вимкніть кнопку на панелі управління. Зніміть АКБ. Потім повільно витягніть леза, тримаючи їх прямо.
Зріз не рівний	Лезо секатора затупилося	Зніміть АКБ. Заточіть лезо секатора або відрегулюйте зазор



УВАГА! Під час ремонту машини повинні використовуватися тільки оригінальні запасні частини та аксесуари ТМ GTM. Заміна несправних деталей, за винятком тих, які описуються в цій Інструкції, повинна здійснюватися тільки в центрах технічного обслуговування ТМ GTM.

Звертаючись у авторизований сервісний центр, ви отримаєте відповіді на всі Ваші запитання щодо ремонту та обслуговування Вашого продукту, а також щодо запчастин за телефоном гарячої лінії. Адреси фірмових та авторизованих центрів технічного обслуговування вказані в гарантійному талоні, що додається до інструкції з експлуатації, а також на сайті ТМ GTM: gtm.com.ua. Ви також можете дізнатися їх за телефоном гарячої лінії. Колектив консультантів охоче допоможе Вам з питань купівлі, застосування та налаштування продуктів та приладдя.

8. Зберігання і транспортування


Під час призначеного терміну служби, зберігайте машину в сухому опалювальному приміщенні. Рекомендована температура зберігання від +5°C до +40°C. Зберігайте машину у фірмовій упаковці.

Перед поміщенням машини на зберігання зніміть робочий інструмент та встановіть перемикач напрямку обертання в середнє положення. Під час зберігання, не рідше 1 раз на півроку, здійснюйте зарядку батарей.

Під час транспортування прямий вплив опадів, прямих сонячних променів, нагрівання і ударів не допускається. Транспортування повинно здійснюватися лише у фірмовій упаковці при температурі навколишнього середовища від -10°C до +40°C.

9. Утилізація

Машина, яка виробила встановлений термін експлуатації, підлягає утилізації відповідно до правил, встановлених природоохоронним та іншим законодавством країни, в якій експлуатується машина.

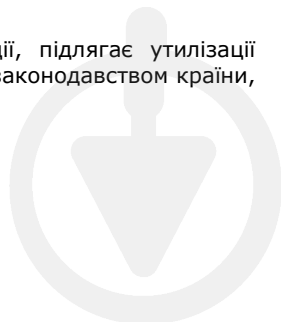



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

тип (ч/н) дата №

Інструмент

Тип та модель інструменту або обладнання

Заводський/серійний номер

МП

Продавець

Організація, що продала
(юридична чи фізична особа)

Продавець
(П.І.Б. та підпис безпосереднього продавця товару)

Адреса
(місце продажу/населений пункт, вулиця, будинок)

МП

Покупець

Особа яка придбала
(юридична чи фізична особа, П.І.Б.)

Контактний телефон **+38**
(телефон для зв'язку)

Я підтверджую, що товар отриманий мною у справному стані, без видимих пошкоджень у повній комплектації, перевірений в моїй присутності, претензій щодо якості товару не маю. З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений і згідний.

(дата)

(підпис особи, яка здійснила покупку)

Умови проведення гарантійного ремонту:

- Гарантійний ремонт здійснюється при наявності технічного паспорту та заповненого відповідним чином Гарантійного талону. Гарантійний термін експлуатації виробу складає з дня продажу через роздрібну торгову мережу при наявності товарного або касового чека (рахунка-фактури) з відміткою про дату продажу, а також правильно заповненого гарантійного талону та наявності підпису споживача про прийняття ним гарантійних умов. При порушенні цих умов претензії щодо якості виробу не приймаються.
- Протягом гарантійного терміну експлуатації споживач має право на безкоштовний ремонт при дотриманні правил експлуатації і своєчасному проведенні поточного ремонту та періодичного технічного обслуговування. Якщо, внаслідок інтенсивної експлуатації потрібне додаткове періодичне обслуговування пов'язане зі зміною мастила, щіток, очищенням колектора, ці роботи виконуються за рахунок споживача.

УВАГА! Усі поля підлягають обов'язковому заповненню.

Ремонт вважається не гарантійним при наступних випадках:

- Гарантійний талон відсутній;
- Гарантійний талон не належним чином заповнений;
- В Гарантійному талоні є виправлення;
- Закінчився гарантійний термін вказаний в Гарантійному талоні;
- Повністю або частково не читається назва чи заводський номер на виробі або в Гарантійному талоні (неможливо ідентифікувати інструмент);
- При періодичному обслуговуванні інструменту (наприклад для мототехніки: регулюванні, чистці, промивці, заміні мастила тощо, для електротехніки: заміні відпрацьованого мастила, зношенні ущільнювальних гумових кілець, втулок, сальників, вугільних щіток, природнозношенні патронів, шліфувальних платформ та гумових демпферів, шківів та зубчастих ременів тощо);
- При заміні деталей інструменту, що вийшли з ладу через несвоєчасне проведення періодичного обслуговування, а також в результаті спроб самостійного розкриття і ремонту інструменту (зірвані пломби, пошкоджені шліци гвинтів, для електроінструменту редукторна голівка встановлена не правильно);
- При пошкодженнях, що виникли внаслідок перевантаження чи неправильної експлуатації, а також недбалого догляду (падіння, зовнішні механічні пошкодження, дія зовнішнього полум'я, потрапляння рідин та сторонніх предметів у вентиляційні отвори, механічні пошкодження пило захисних кожухів, а також дії нездоланих сил (пожежа, повінь, блискавка та ін.)
- При пошкодженні штепсельної вилки електроінструменту, внаслідок поганого контакту з розеткою (сліди дії високої температури);
- Якщо інструмент використовувався із порушенням правил експлуатації, вказаних в інструкції до даного виробу;
- Якщо побутовий інструмент застосовувався з професійною чи промисловою метою;
- Якщо інструмент надається у розібраному вигляді;
- Якщо після появи несправності продовжувалася експлуатація інструменту;
- Якщо має місце природний знос інструмента в результаті тривалого використання. Рівномірний знос деталей при відсутності на них заводських дефектів не дає право на їх заміну по гарантію.
- Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та ріжуче обладнання інструменту (пилні ланцюги, шини, ведучі та ведомі зірочки, тримерні головки та насадки, абразивні та алмазні диски, ножі та інші матеріали які можна віднести до витратних).
- Гарантія не розповсюджується на всі види амортизаторів, привідні ремені, повітряні та паливні фільтри, пружини зчеплення та стартера, свічки запалювання тощо.

Відмітка про проведення ремонтів та сервісного обслуговування

*підпис споживача підтверджує прийом виробу після сервісного обслуговування в робочому стані

Дата	№ Заявки/штамп сервісного центру	Зміст робіт	Майстер	Підпис майстра	Підпис споживача



СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР

тел.: +38 (067) 431 01 54

+38 (067) 433 77 32



УВАГА! Усі поля в Гарантійному талоні підлягають обов'язковому заповненню.

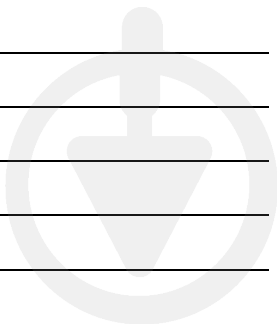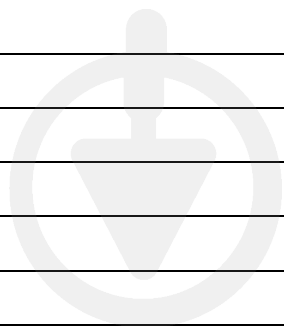



GTM

PROFESSIONAL TOOL

